



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



SEMA

202632203965261

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., abril 07 de 2026

Señor(a)

PUBLICADO EN CARTELERA

Anónimo Anónimo Anónimo

No Registra

Email: anonimo@anonimo.com

Bogotá - D.C.

REF: Respuesta a SDQS-2045692026

Respetada ciudadanía

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). En referencia a su comunicado radicado el día 19 de marzo donde menciona: “(...) *QUEJA Y REPORTE DE SEMAFORO DAÑADO, Y EN ESTADO FUERA DE SERVICIO O INTERMITENTE EN TV 71B CON AV GUAYACANES SECTOR FERROL-MARSELLA. ESTO GENERA DEMASIADO TRANCON POR LA SALIDA DE MARSELLA A LA GUAYACANES (...)*”; en el contexto de lo narrado en su comunicación, de manera atenta se informa:

Inicialmente se da claridad que la intersección semaforizada ubicada en la Transversal 71B con Avenida Guayacanes, corresponde al Externo 2069, ID 1762, acorde a su solicitud se procedió a realizar la búsqueda de eventualidades en nuestras bases de datos encontrando la siguiente información.

En relación con el externo 2069, este fue atendido según la O.T. No 2026-009613, el día 19 de marzo de 2026 a las 08:58 horas, nuestro grupo técnico reportó la siguiente actividad:

Diagnóstico: Intersección apagada. Revisión de la acometida

Solución: Se atiende la novedad con código de atención 2026-009432. Actividades en el NEI-2069 / ID-1762. Se realiza revisión de acometida por variación de tensión, encontrando voltaje de alimentación en (68.2 voltios). Se realiza seguimiento a la ruta de conexión con apoyo de grupo (55) de Enel Colombia, encontrando punto de

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



conexión en tapa de paso. Se verifica tensión en (108.4 voltios). Se cambia punto de conexión quedando en (206.8 voltios). Se ajusta tornillos de sujeción de transformador, breakers y barraje de alimentación en GICE. Dejando la Acometida en servicio (118.4 voltios). Se desolda y vuelve a soldar puerta GICE y tapa de Semaforización. Intersección en servicio con Central. Sin novedad en mobiliario. [1:03 H del día 18/03/2026 - ID (Unidades de tránsito): 26032497].

Lo expresado anteriormente indica que se presentó una perturbación en el punto de conexión de suministro de energía eléctrica, lo cual afectó el funcionamiento del equipo de control. Nuestro grupo técnico procedió a buscar y conectar el equipo de control a un punto de conexión estable y adicionalmente realizó medidas eléctricas, concluyendo que los niveles de tensión se encontraban en una magnitud normal para el funcionamiento de la intersección, con lo cual el cruce semafórico quedo funcionando normalmente.

En espera de dar alcance a su solicitud, no sin antes resaltar el gran aporte que por parte de la comunidad significa la identificación y puesta en conocimiento de este tipo de eventos que permiten a la SDM su atención inmediata y aportar a la seguridad vial de la Ciudad.

Cordialmente,



Ronal Dayan Monroy Sandoval
Subdirector Técnico de Semaforización (e)

Firma mecánica generada en 07-04-2026 08:06 AM

cc Isabel Cucunubá Siempira - Subdirección de Semaforización

Elaboró: Manuel Alejandro Gomez Moreno-Subdirección De Semaforización